


LAPPSET®

CLOXX




ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 3.6.2015





Q04694

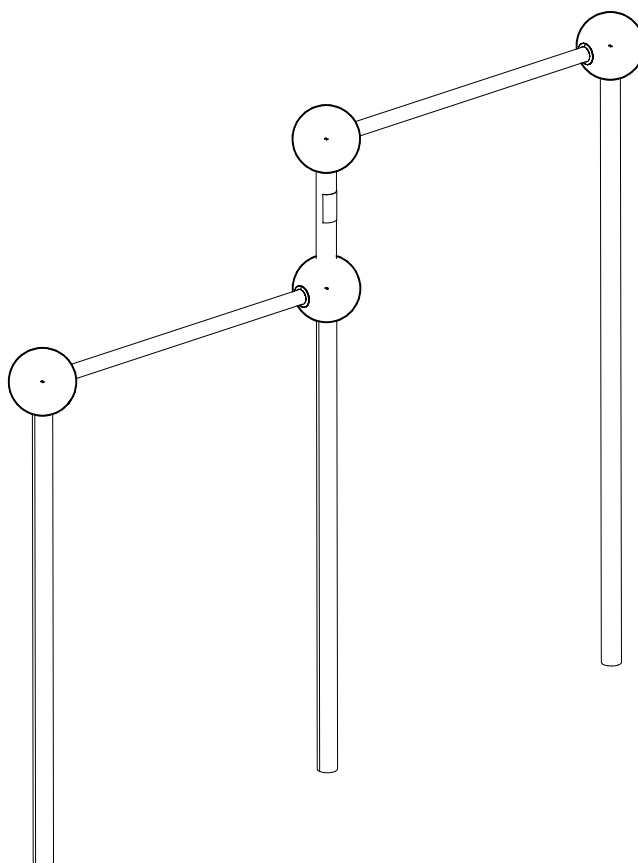



DATE: 3.6.2015


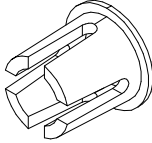
702341	PCS	902134	PCS	902157	PCS	904015	PCS	904100	PCS	904132	PCS
	1		4		15		2		4		1
90x50				60x60x2		Ø44.5x1034		44.5-60.3		L 402	
904184	PCS	904605	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	2		1								
L 1493		L 1926									
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



EN Impact Area 14 m2


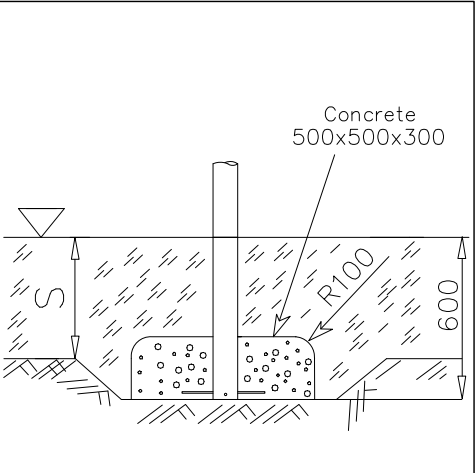
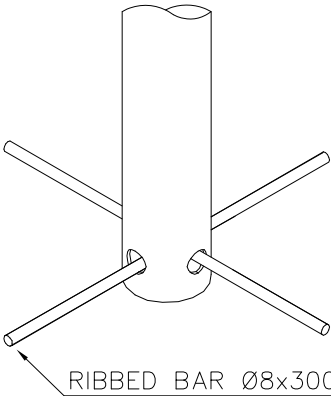
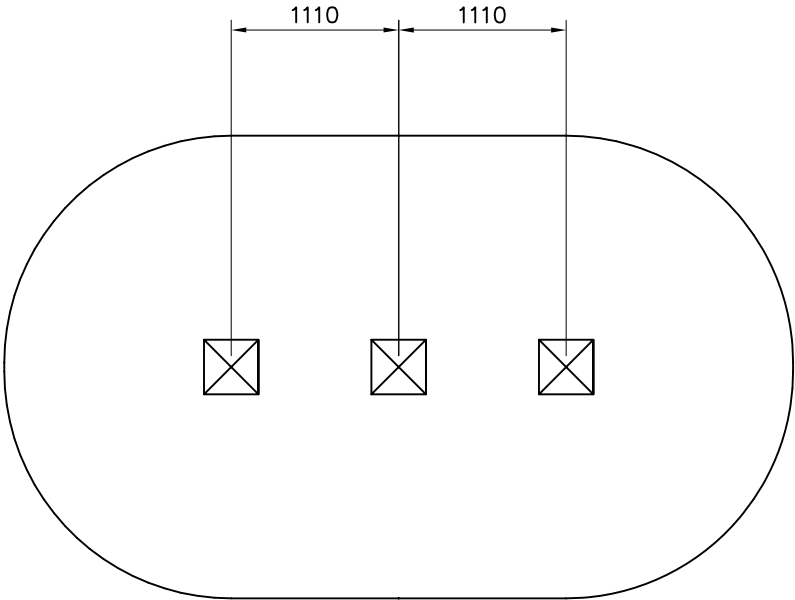



—— EN Impact Area 14 m2
---- Falling Space 14 m2
Max Falling Height 1430 mm

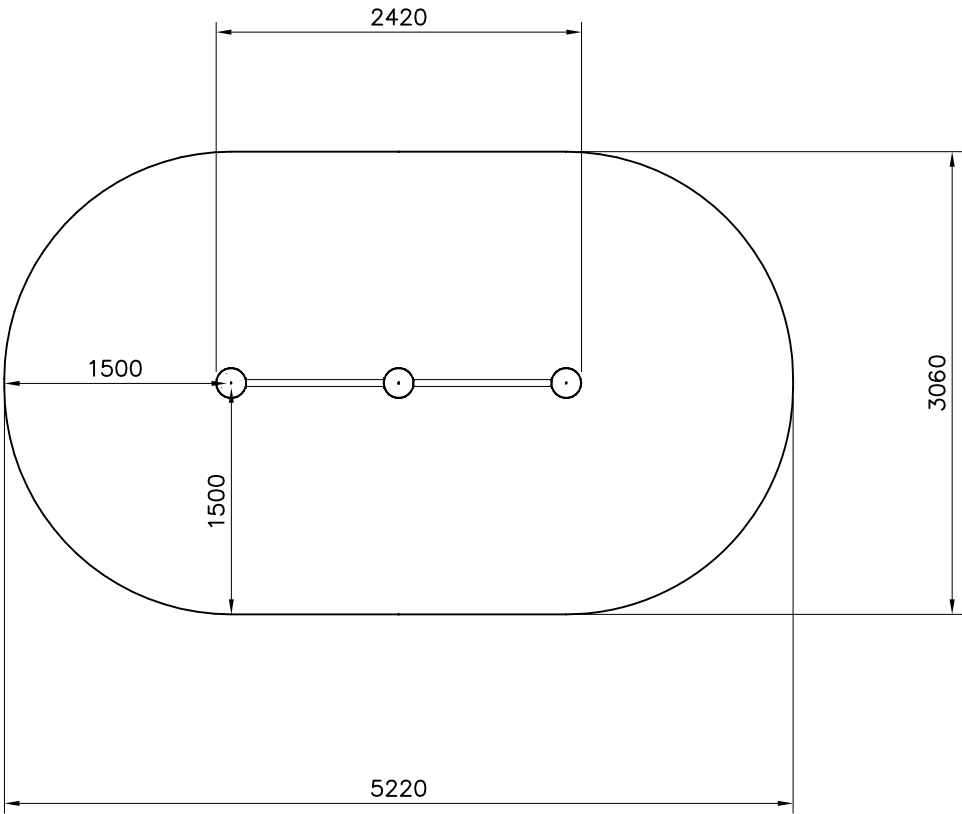








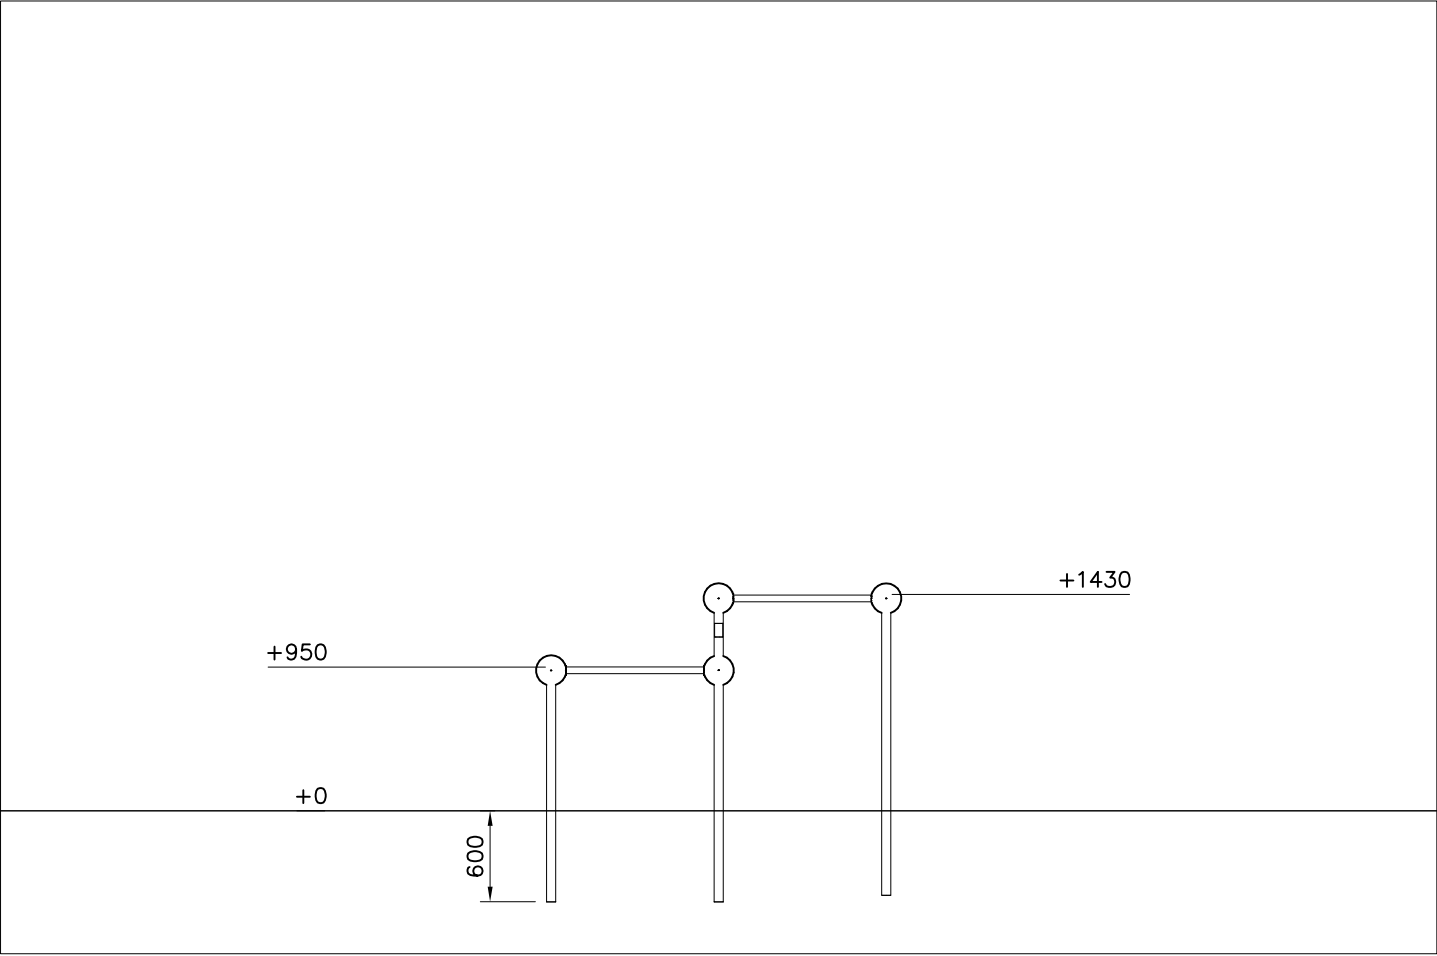


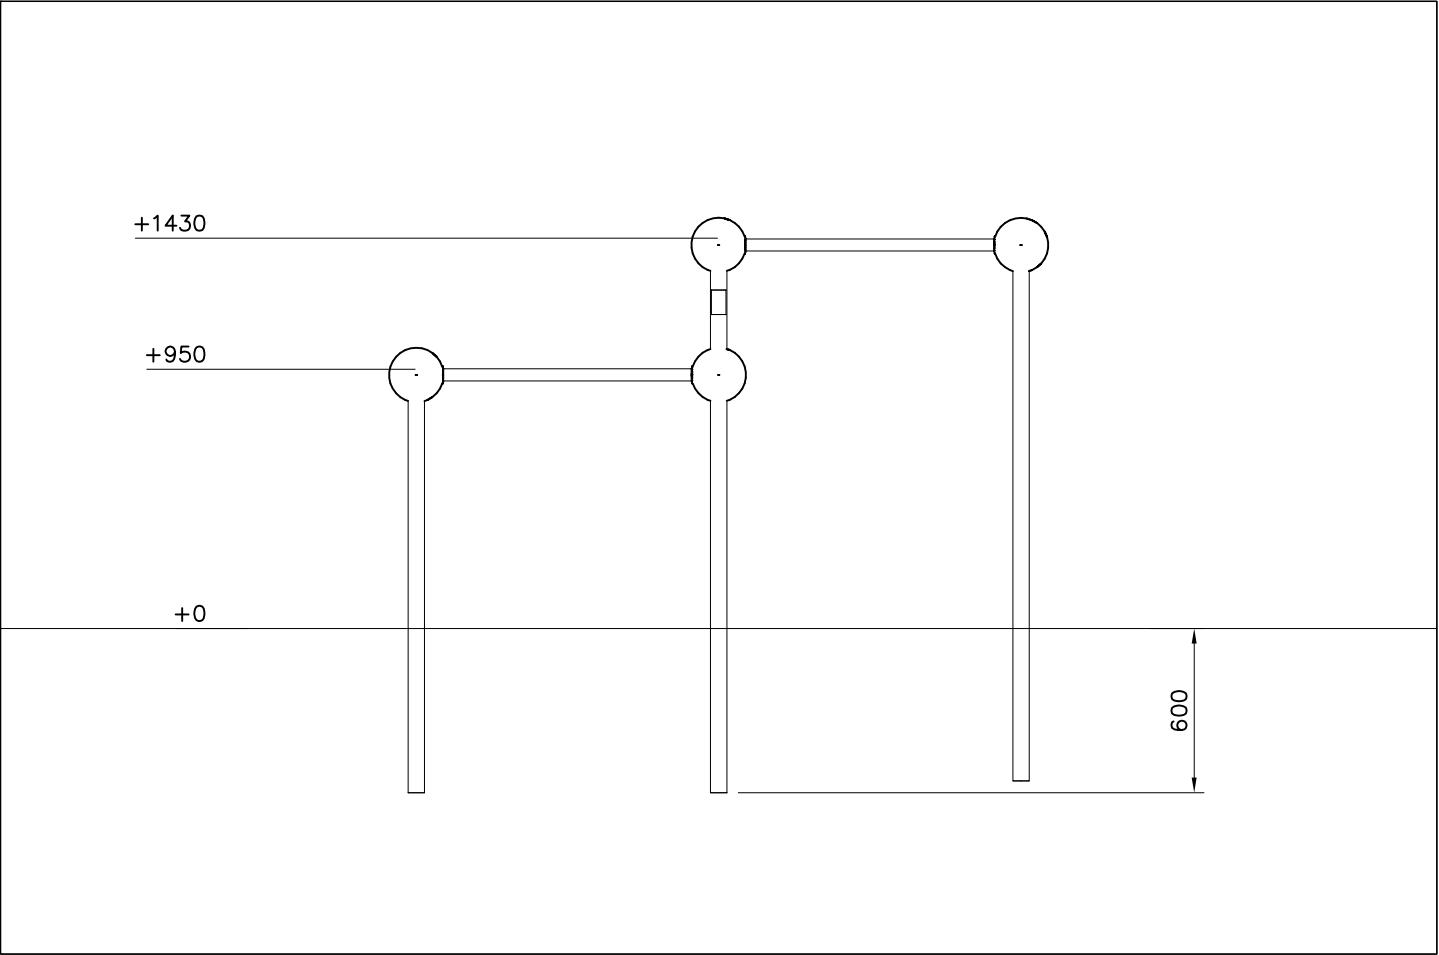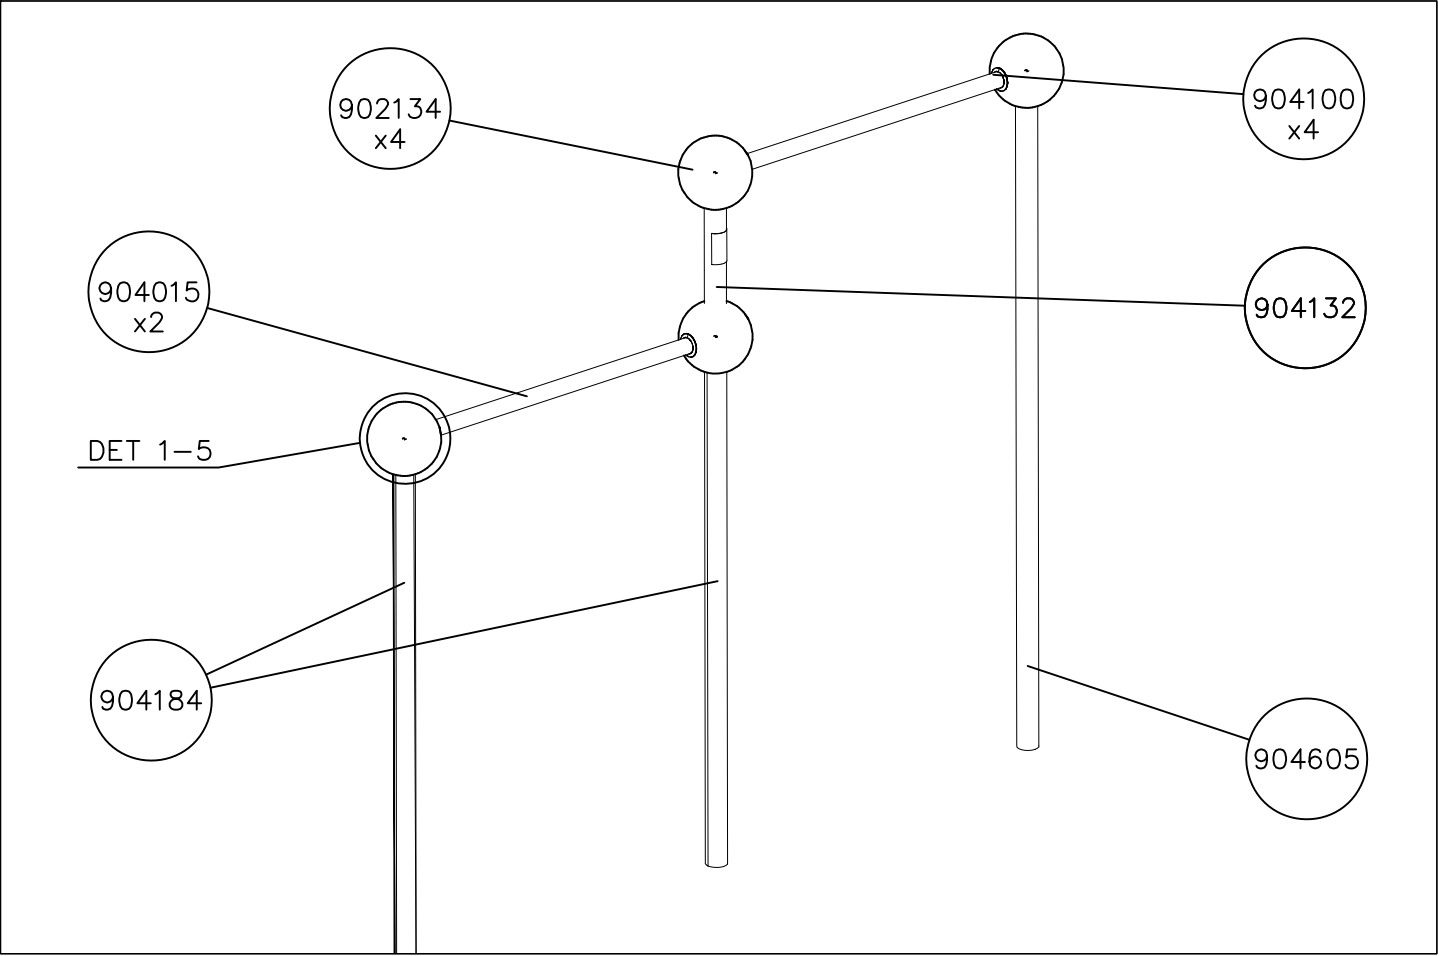

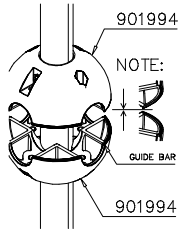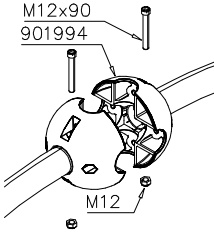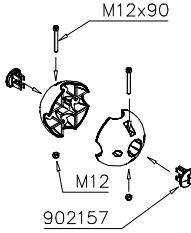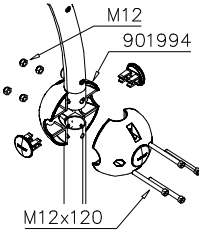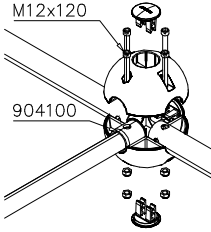
DET 1  901994 NOTE: GUIDE BAR 901994	DET 2  M12x90 901994 M12	DET 3  M12x90 M12 902157	DET 4  M12 901994 M12x120
DET 5  M12x120 904100			

Max Falling Height 1430 mm

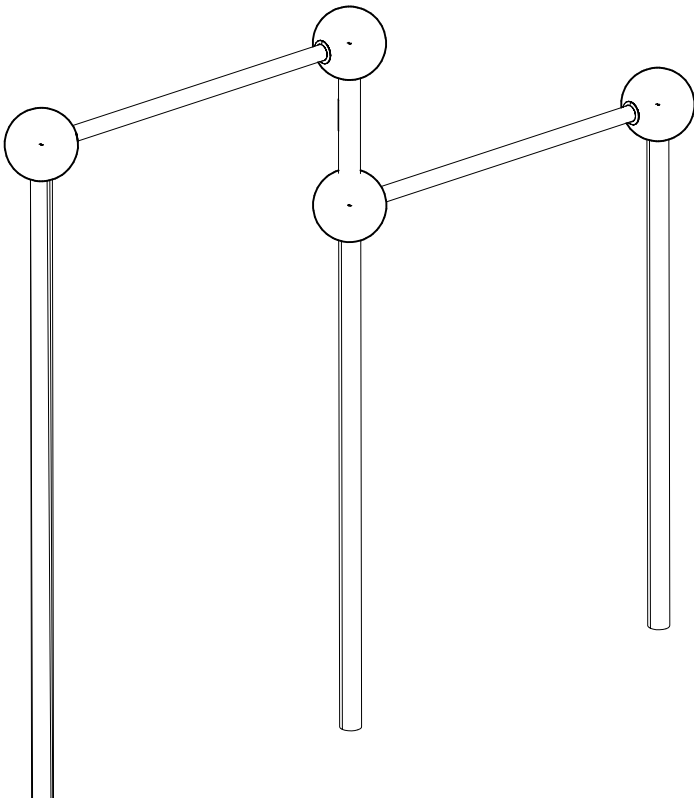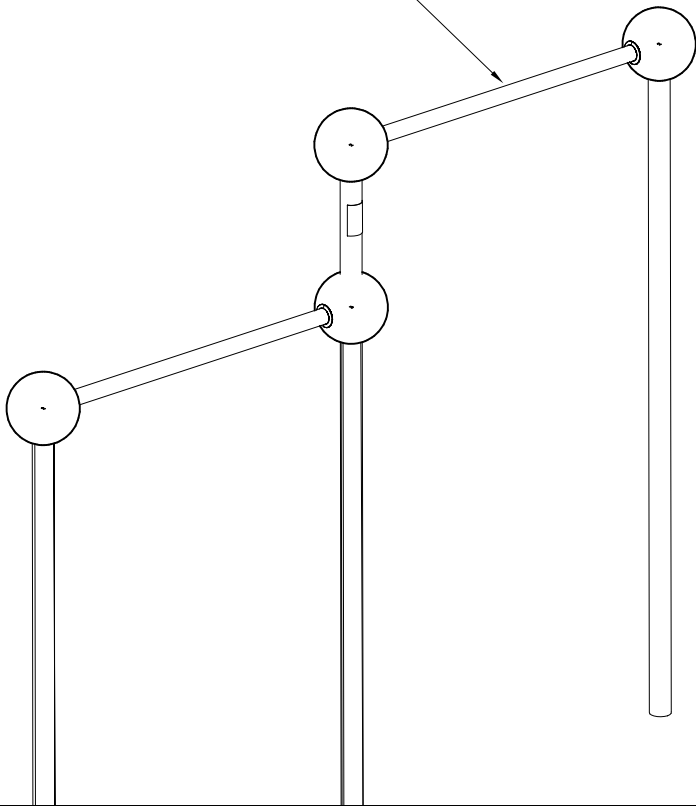


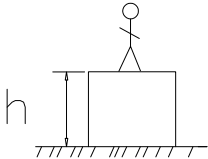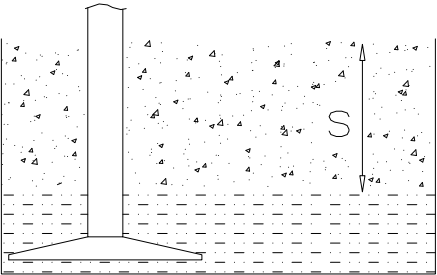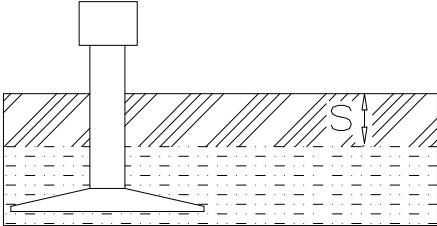
		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

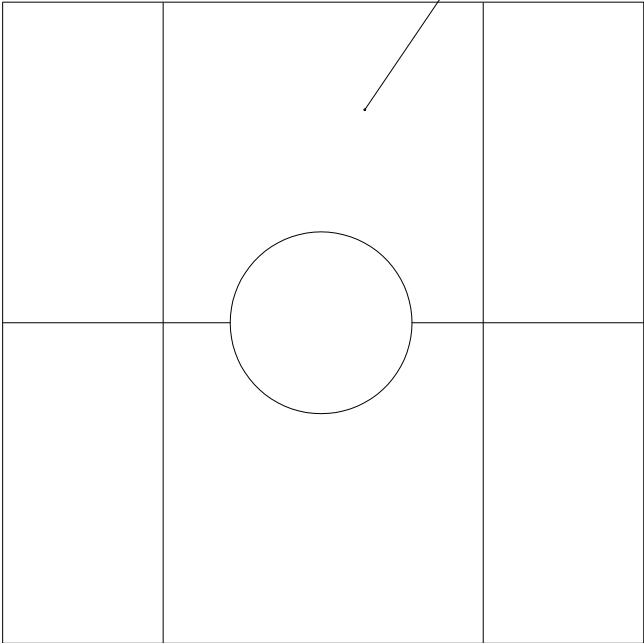

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

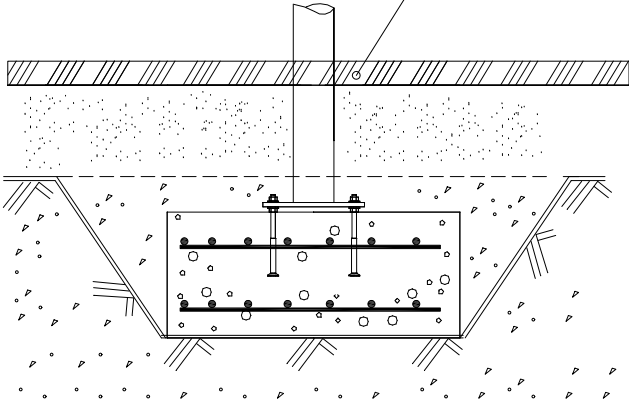

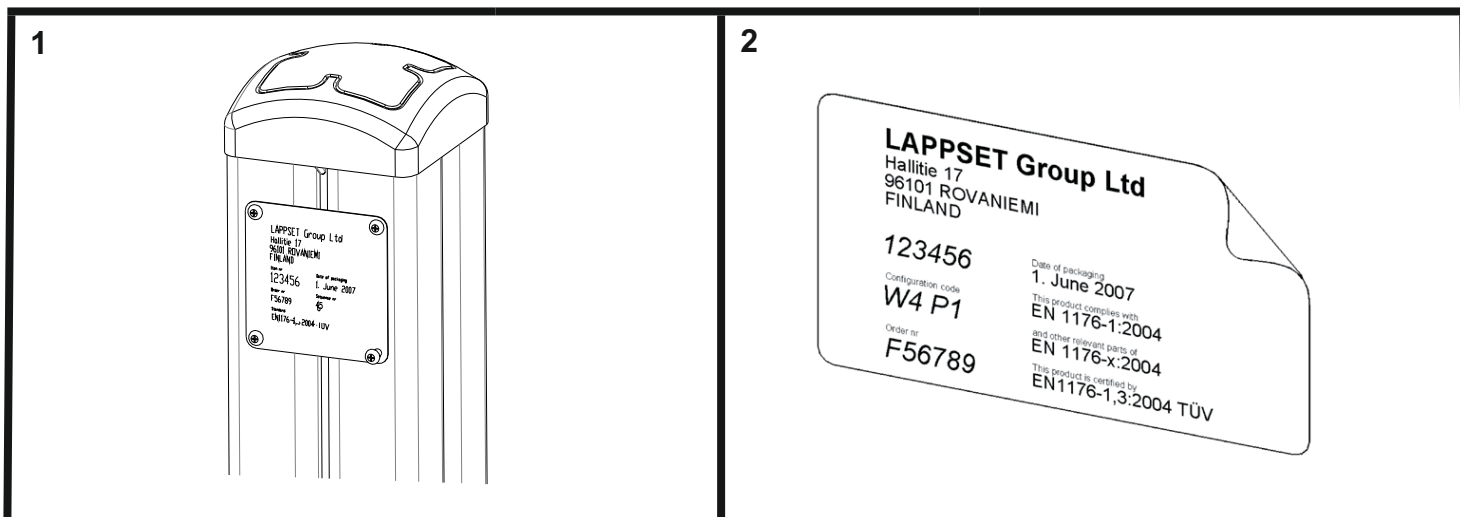

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerade ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben




- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

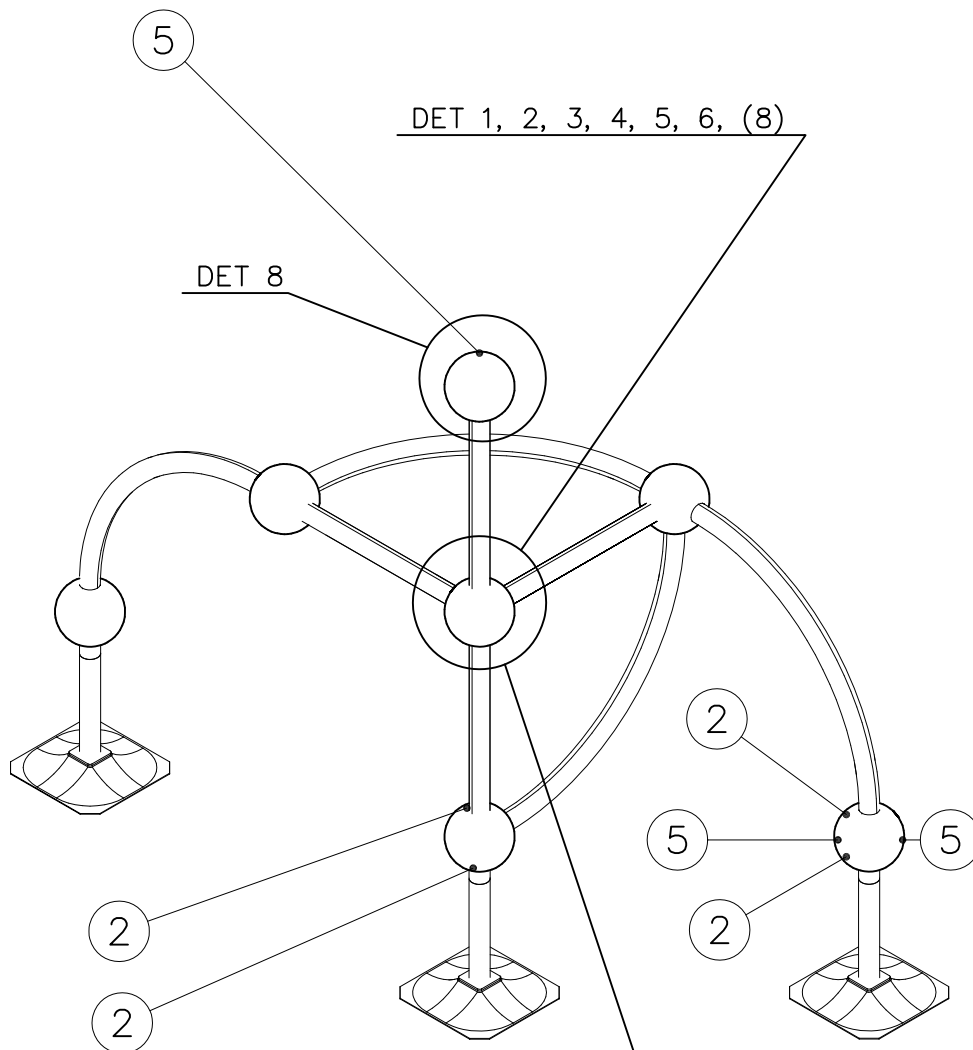


DO NOT TIGHTEN THE
JOINTS UNTIL THE
STRUCTURE IS COMPLETE.

① 901803	PCS	② 901994	PCS
	2		2
M12x90		Ø190	
③ 902096	PCS	④ 902234	PCS
	4		6
M12x120		M12	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1

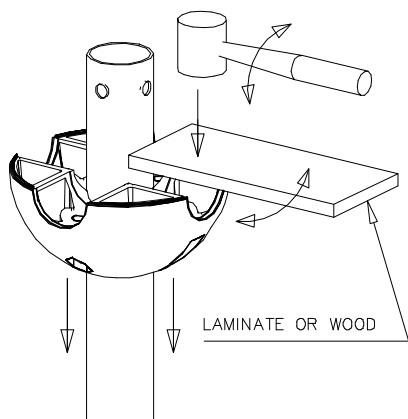


DET 2

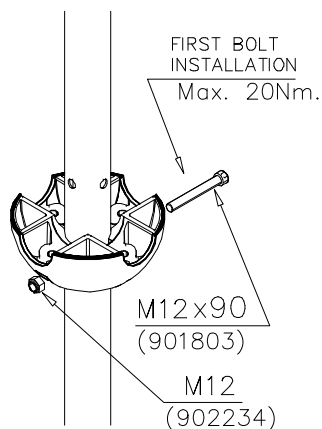


DET 3

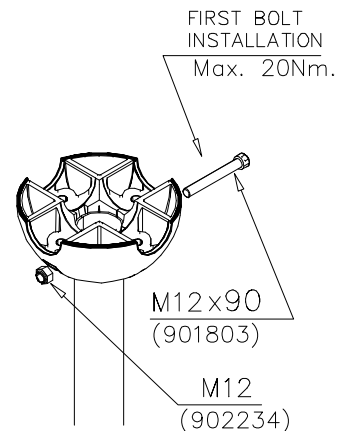


DET 4

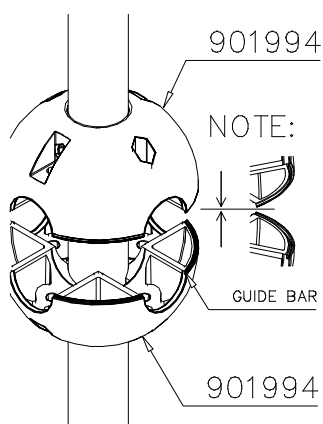

DET 5

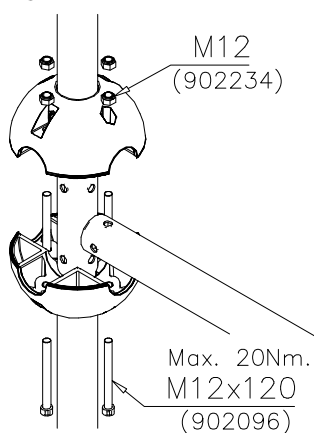


DET 6

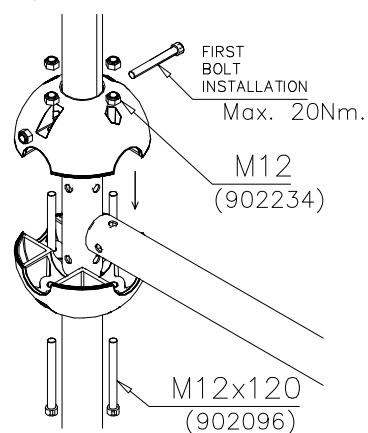

REMEMBER
FINAL
TIGHTENING

DET 7

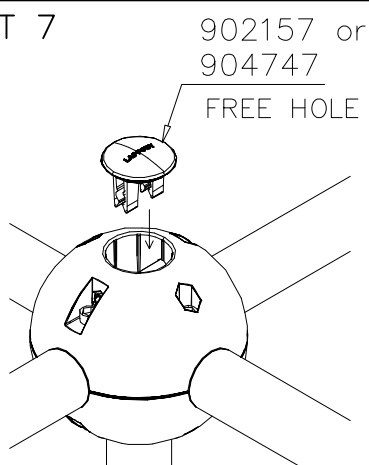

DET 8






ASENNUSOHJE KELTAISILLE ADAPTEREILLE

Gibbonswing 220513 keskipallon adaptereiden vaihtaminen tapahtuu suraavasti:
Aseta keltaiset holkit putkeen 904102 kuvan osoittamalla tavalla.




Aseta pallon puolisko paikoilleen ja pultit putken rei`istä läpi. On tärkeää, että puoliskot kiristyvät adaptereiden ympärille. kts. kuva.

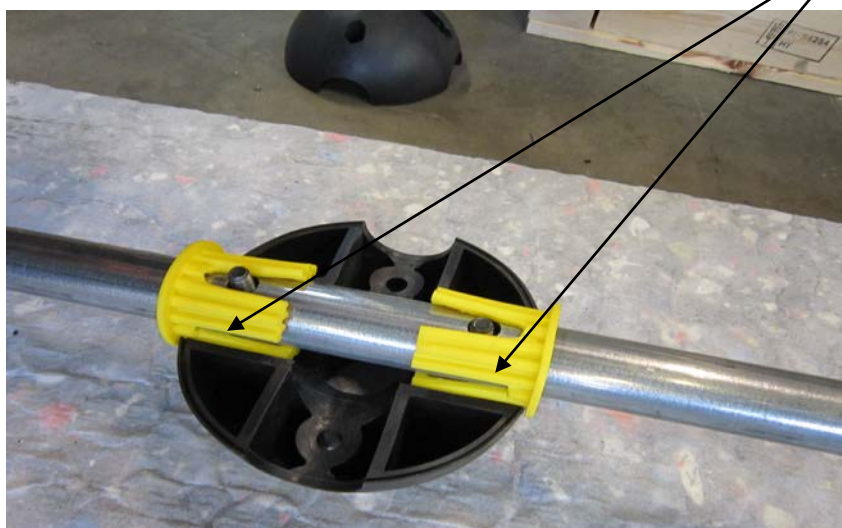



Tämän jälkeen aseta toinen puolisko huolella toisen päälle ja kiristä, kuitenkin huomioiden, että holkit ovat kunnolla pallon sisällä. Pallon sauma tulee olla putken suuntainen.

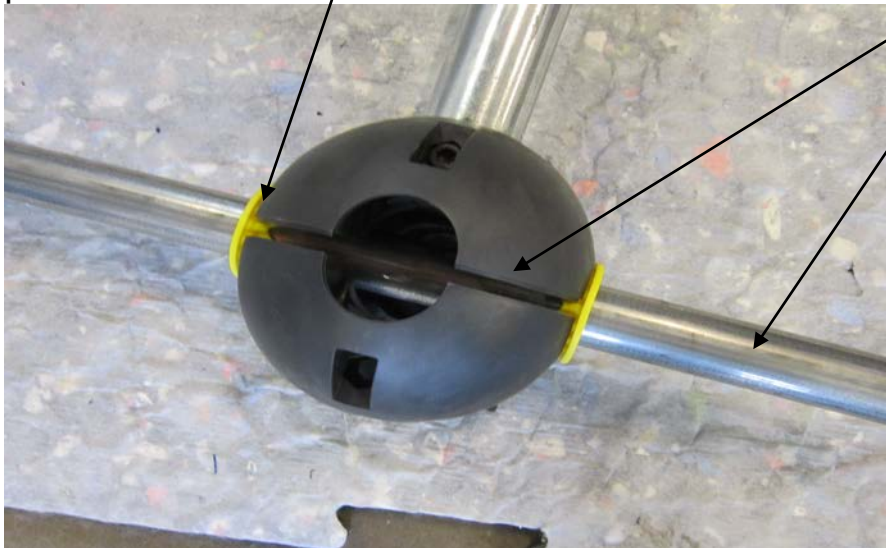

Tämä asennus koskee Gibbonswing:in keskipalloja. Lopputulos tulisi olla tällainen.





Putki 904102 tarvitsee neljä läpimenoa putken päihin, jotta keltaisen holkin asennus on ylipäättään mahdollista. Varmista asia.



Kun adapterin kaulus on 6,1 cm etäisyydellä putken päästä, putki ei höylää adapterin kynsiä pois ja pallon sekä putken rei'ät ovat kohdakkain.

Lähetämme uudet putket vaihdon yhteydessä. Vanhaa putkea voi reikien sattuessa kohdalleen (pallon asennus-suunnasta riippuen) aivan hyvin käyttää.




ADAPTERIN ASENNUS YLEISESTI

(Muissa välineissä kuin Gibbonswing)

Avaa pultti ja aseta adapteri paikoilleen palloon. Huomioi, että pultin reikä ja adapterin hahlo ovat linjassa.




Kun adapteri on asennettu oikein, on näkymä tällainen.

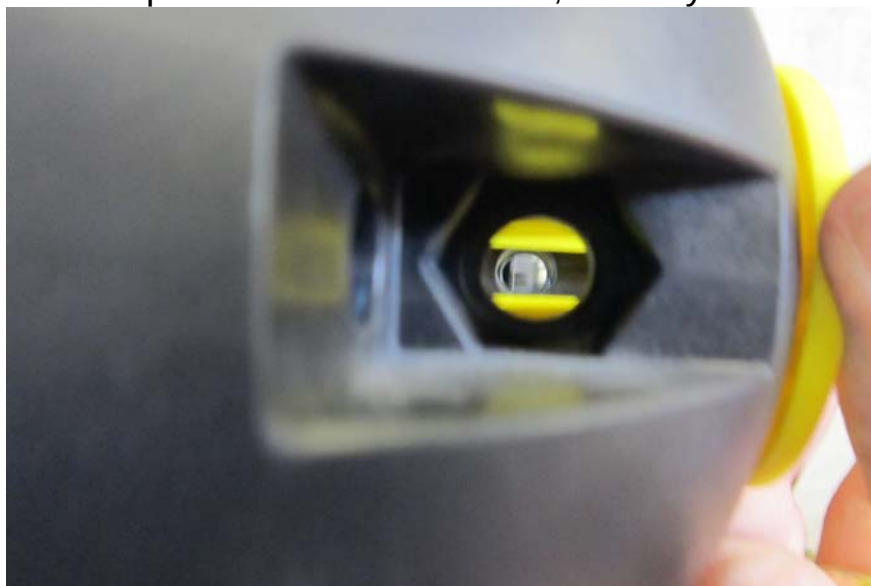



Aseta putken rei'ät pallon reikien suuntaisesti. Kun vaihdat adapteria, voit merkitä kynällä putkeen merkin miten syvälle putken naputtelet. Etäisyys noin 6cm jos et merkinnyt kohtaa. Näin vältät upottamasta putkea liian syvälle.

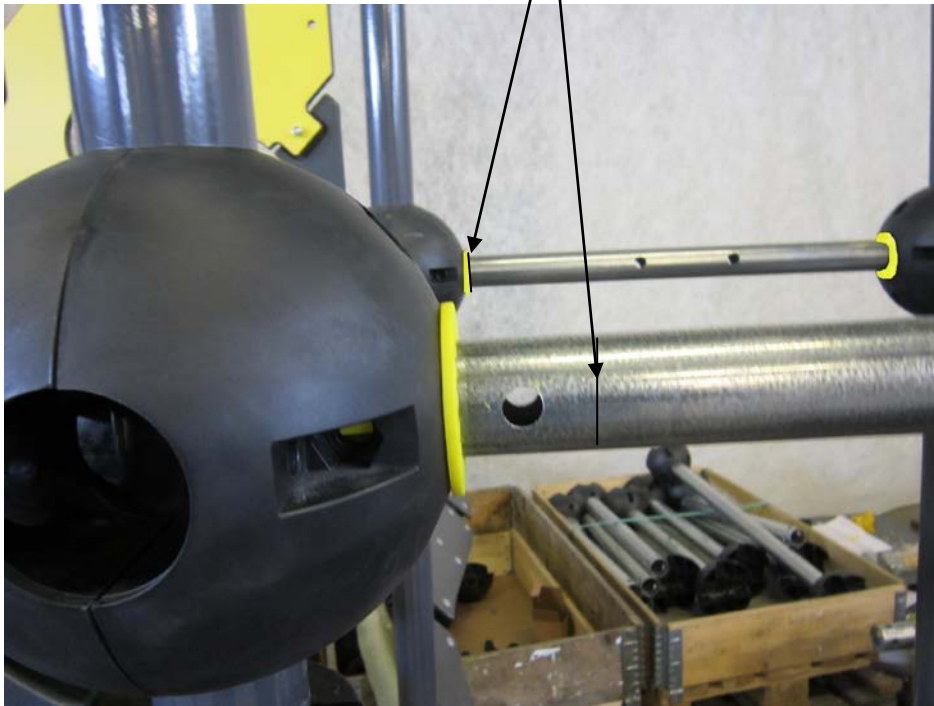

Naputtele putki paikoilleen.






Putki on oikealla kohdalla, kun näkymä tällainen. Asenna pultti takaisin paikoilleen.




Lopputulema on tämän näköinen.

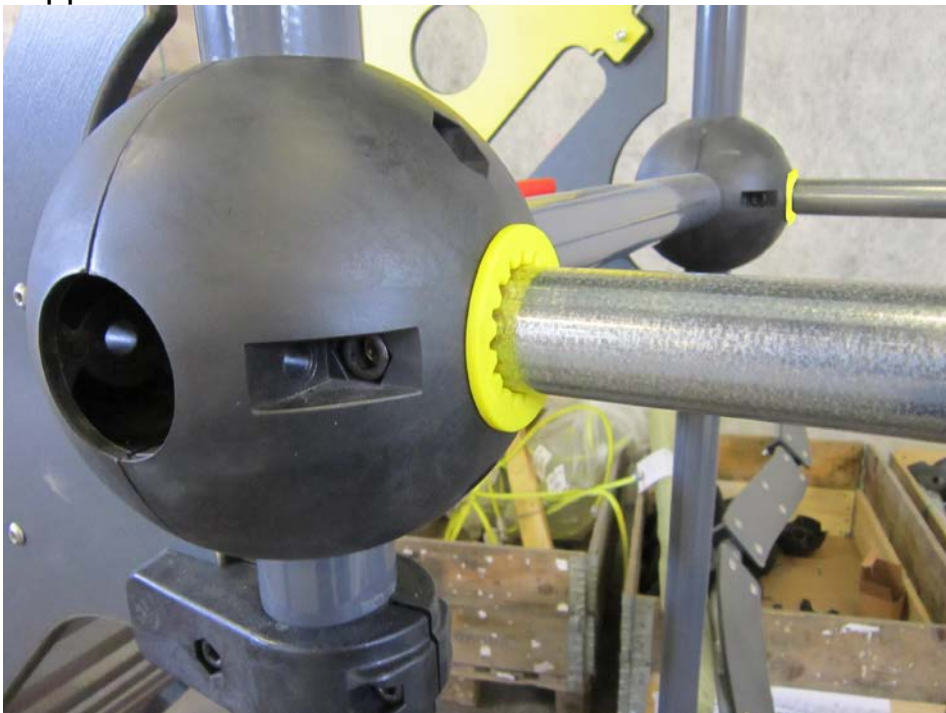



ADAPTERIN ASENNUS KULMAAN

Irroita pallo kulmasta ja poista vanha adapteri.

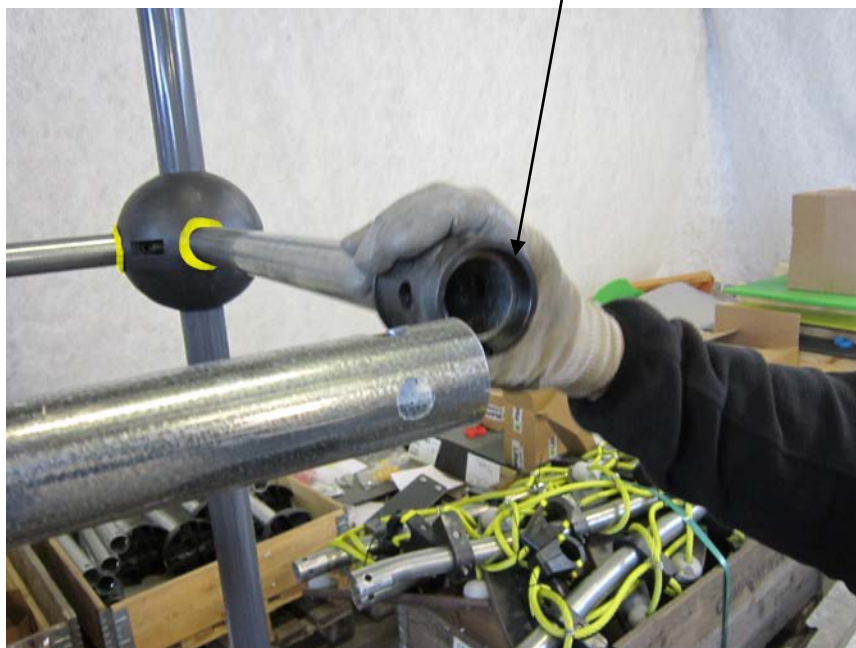

Aseta keltainen adapteri pallon puolikkaaseen ja kohdista läpiviennit samaan tasoon.





Naputa pallon puolikas paikoilleen siten, että läpiviennit ovat kohdallaan. Käytä apuna laudan kappaletta tai vastaavaa naputtaessasi puolikasta paikoilleen.




Voit pultilla ja koneella avittaa reikien kohdalleen osumista.





Oikein asennettu adapteri on tämän näköinen. Putken pää on pureutunut ”kynsiin” jolloin adapteri ei pääse pullahtamaan ulos ja kitka putken, adapterin ja pallon välillä on riittävä estämään putken pyörimisen. Pultti edesauttaa myös.

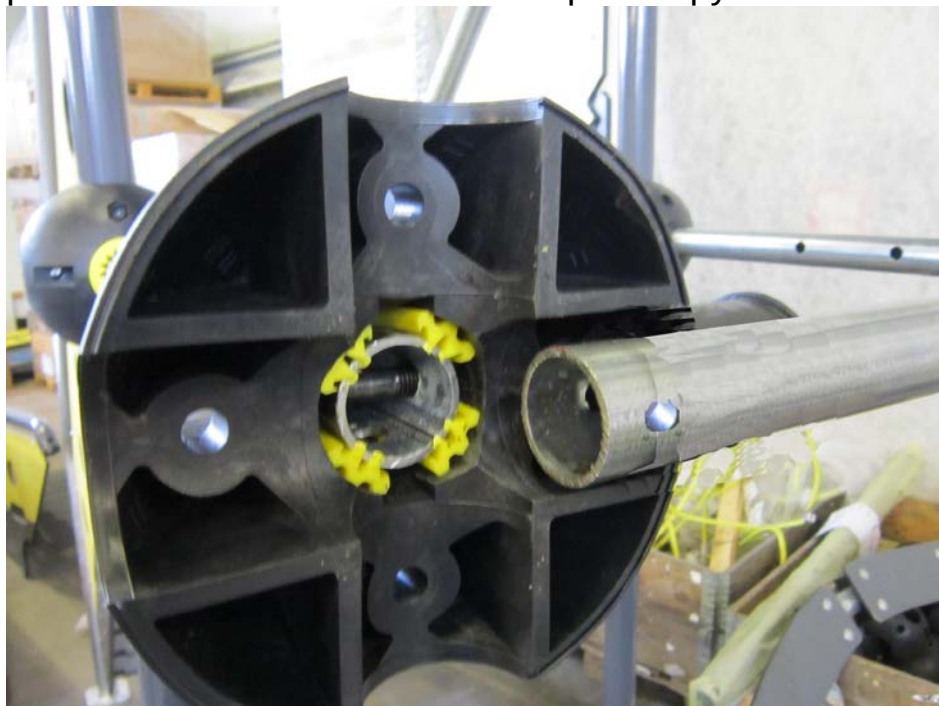

Asenna keltainen mustan tilalle ja laita pultti läpi puoliskosta, adapterista ja putkesta.





Laita tolppa paikoilleen.



Kiristä puuttuva puolisko paikoilleen. Adapterin vaihto kulmaan on valmis.

